

上海市人防建设工程 2026年_1_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计134个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	中建三局集团有限公司	青浦区QPC10004、QPC10005单元47-04住宅地块项目人防工程	1-1~1-7/1-AR~1-AN轴区域未按要求组织隐蔽阶段验收、模板支架阶段验收，现场墙柱模板已封闭，顶模已施工。	整改指令单
2	上海海龙工程技术发展有限公司	青浦区QPC10004、QPC10005单元47-04住宅地块项目人防工程	发现质量和安全事故隐患未及时要求施工单位改正或者暂停施工，未及时向有关行政管理部门报告。	整改指令单
3	中铁五局集团建筑工程有限责任公司	闵行区七宝镇古美北社区S110501单元17-01、21-01地块住宅项目（地下室）人防工程	移动电站4~5/M~N轴坡道处临空墙擅自留孔，无防护密闭措施。	整改指令单
4	泛华建设集团有限公司	闵行区七宝镇古美北社区S110501单元17-01、21-01地块住宅项目（地下室）人防工程	移动电站4~5/M~N轴坡道处临空墙擅自留孔，无防护密闭措施。	整改指令单
5	精工绿筑科技集团有限公司	松江区佘山镇 G7SJ-0002 单元 14-D-11 号地块新建高级中学项目人防工程	防护设备安装单位合同签订后，未按相关要求报送合同信息。	整改指令单
6	华春建设工程项目管理有限责任公司	松江区佘山镇 G7SJ-0002 单元 14-D-11 号地块新建高级中学项目人防工程	未督促防护设备安装单位报送合同信息。	整改指令单
7	中天建设集团有限公司	杨浦区定海社区K2-04地块(定海路街道134街坊)商品住宅项目（地下）人防工程	1-9/2-M~2-N轴楼梯平台处临空墙擅自留孔，无防护密闭措施。	整改指令单

上海市人防建设工程 2026年_1_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计134个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
8	上海住远建设工程监理有限公司	杨浦区定海社区K2-04地块(定海路街道134街坊)商品住宅项目(地下)人防工程	1-9/2-M~2-N轴楼梯平台处临空墙擅自留孔，无防护密闭措施。	暂缓指令单
9	上海普宏建设工程有限公司	江桥镇封浜村商业服务项目人防工程	现场模板排架(危大工程)正在搭设，顶模已铺设，未严格按照专项施工方案组织施工，未按要求组织阶段验收。	暂缓指令单
10	上海华城工程建设管理有限公司	江桥镇封浜村商业服务项目人防工程	现场模板排架(危大工程)正在搭设，顶模已铺设，未严格按照专项施工方案组织施工，未按要求组织阶段验收。	整改指令单
11	中皖正一建设集团有限公司	上海爱朵中心项目人防工程	主体结构隐蔽前未通知人防建设工程质量监督机构，墙、柱、顶面饰面工作量已基本完成。	整改指令单
12	上海思费科工程管理有限公司	上海爱朵中心项目人防工程	主体结构隐蔽前未通知人防建设工程质量监督机构，墙、柱、顶面饰面工作量已基本完成。	整改指令单
13	中国建筑第八工程局有限公司	洋泾西区E08-4、E10-2、E12-1地块项目E08-4地块工程人防工程	未通知人防监督机构，人防建设工程(移动电站2区域人防结构)已进行下道工序施工。	整改指令单
14	英泰克工程顾问(上海)有限公司	洋泾西区E08-4、E10-2、E12-1地块项目E08-4地块工程人防工程	发现质量和安全事故隐患未及时要求施工单位改正或者暂停施工以及施工单位拒不改正或者不停止施工，未及时向人防行政管理部门报告。	整改指令单

上海市人防建设工程 2026年 1 月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计134个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
15	中建八局科技建设有限公司	宝山区W12-1301单元91-01地块项目人防工程	隐蔽工程在隐蔽前未通知人防监督机构，R~Y/1-6~1-12轴底板混凝土已浇筑，墙顶板已封模。	整改指令单
16	中誉恒信工程咨询有限公司	宝山区W12-1301单元91-01地块项目人防工程	发现质量和安全事故隐患未及时要求施工单位改正或者暂停施工以及施工单位拒不改正或者不停止施工，未及时向人防行政管理部门报告。	整改指令单
17	上海紫宝建设工程有限公司	青浦区盈浦街道17-01、18-01、19-01、20-01、21-01、22-01、23-02、24-01地块项目（19-01地块）人防工程	<p>本工程人防门门框预埋套筒采用组合模（两面模，模板厚度3mm）进行安装固定，共计检测12樘，其中10樘钢结构门存在影响后期门框正常安装的数据,问题如下：</p> <p>1、门框墙体的净宽尺寸：其中9樘钢结构门（1、WDM0822-P-S、轴线位置37~39/N~Q；2、WDM0822-P-S、轴线位置37~39/Q~S；3、WDM0822-P-S、轴线位置59~60/N~Q；4、WDFM0822(6)-P-S、轴线位置59~60/N~Q；5、WDM1522-P-S、轴线位置37~39/N~Q；6、WDFM1522(6)-P-S、轴线位置39~41/N~Q；7、WDFM1522(6)-P-S、轴线位置39~41/Q~S；8、WDFM1522(6)-P-S、轴线位置54~57/N~Q；9、WDM1522-P-S、轴线位置57/Q~S）均存在影响后期门框正常安装的数据，最大偏差值为-48.0mm（钢结构门WDFM1522(6)-P-S、轴线位置54~57/N~Q）。</p> <p>2、套筒与门框墙体的水平、垂直距离：其中3樘钢结构门（1、WDFM1522(6)-P-S、轴线位置39~41/N~Q；2、WDM1522-P-S、轴线位置44~49/N~Q；3、WDFM1522(6)-P-S、轴线位置54~57/N~Q）均存在影响后期门框正常安装的数据，最大偏差值为+26.0mm（钢结构门WDFM1522(6)-P-S、轴线位置54~57/N~Q）。</p> <p>不合格问题详见检测报告，编号JDFMF20250011</p>	整改指令单

上海市人防建设工程 2026年_1_月份行政检查结果公告

本月对人防建设工程安全质量情况开展行政执法检查共计134个/次，对存在问题的责任单位采取如下处理措施：

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
18	上海海诚工程管理有限公司	青浦区盈浦街道17-01、18-01、19-01、20-01、21-01、22-01、23-02、24-01地块项目（19-01地块）人防工程	本工程人防门门框预埋套筒采用组合模（两面模，模板厚度3mm）进行安装固定，共计检测12樘，其中10樘钢结构门存在影响后期门框正常安装的数据,问题如下： 1、门框墙体的净宽尺寸：其中9樘钢结构门（1、WDM0822-P-S、轴线位置37~39/N~Q；2、WDM0822-P-S、轴线位置37~39/Q~S；3、WDM0822-P-S、轴线位置59~60/N~Q；4、WDFM0822(6)-P-S、轴线位置59~60/N~Q；5、WDM1522-P-S、轴线位置37~39/N~Q；6、WDFM1522(6)-P-S、轴线位置39~41/N~Q；7、WDFM1522(6)-P-S、轴线位置39~41/Q~S；8、WDFM1522(6)-P-S、轴线位置54~57/N~Q；9、WDM1522-P-S、轴线位置57/Q~S）均存在影响后期门框正常安装的数据，最大偏差值为-48.0mm（钢结构门WDFM1522(6)-P-S、轴线位置54~57/N~Q）。 2、套筒与门框墙体的水平、垂直距离：其中3樘钢结构门（1、WDFM1522(6)-P-S、轴线位置39~41/N~Q；2、WDM1522-P-S、轴线位置44~49/N~Q；3、WDFM1522(6)-P-S、轴线位置54~57/N~Q）均存在影响后期门框正常安装的数据，最大偏差值为+26.0mm（钢结构门WDFM1522(6)-P-S、轴线位置54~57/N~Q）。 不合格问题详见检测报告，编号JDFMF20250011	整改指令单
19	中国建筑第八工程局有限公司	上海城建职业学院奉贤校区扩建工程(一标段学生公寓B楼)人防工程	B~C/6轴GHSFM2525人防门门框垂直度检测不合格。（5mm < e ≤ 10mm）。 详见检测报告RF01-250076-B-032	整改指令单
20	上海市工程建设咨询监理有限公司	上海城建职业学院奉贤校区扩建工程(一标段学生公寓B楼)人防工程	B~C/6轴GHSFM2525人防门门框垂直度检测不合格。（5mm < e ≤ 10mm）。 详见检测报告RF01-250076-B-032	整改指令单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二六年二月十二日