

上海市民防建设工程 2025年 4 月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
1	上海宝冶建筑工程有限公司	嘉定区南翔镇JDC2-0201单元18-05地块征收安置房项目人防工程	1、Q-21/Q-S [~] Q-R轴两侧临空墙预留施工洞（2处）； 2、Q-18 [~] Q-19/Q-R轴密闭通道处及预留连通口处电气备用管未预埋到位；个别密闭通道处电气备用管数量与图纸不符； 3、人防围护结构内未预埋刚性防水套管。	整改通知单
2	上海景业建设工程监理咨询有限公司	嘉定区南翔镇JDC2-0201单元18-05地块征收安置房项目人防工程	1、Q-21/Q-S [~] Q-R轴两侧临空墙预留施工洞（2处）； 2、Q-18 [~] Q-19/Q-R轴密闭通道处及预留连通口处电气备用管未预埋到位；个别密闭通道处电气备用管数量与图纸不符； 3、人防围护结构内未预埋刚性防水套管。	整改通知单
3	南通四建集团有限公司	华新工业园区华腾路南侧31-01地块项目人防工程	1、防护单元B 顶棚、墙、柱表面已批嵌粉刷完成，未通知人防建设工程质量监督机构。 2、4/F轴单元间隔断双扇钢结构大门下槛未按设计要求浇捣，穿孔钢筋未敷设。	整改通知单
4	上海建科工程项目管理有限公司	华新工业园区华腾路南侧31-01地块项目人防工程	1、防护单元B 顶棚、墙、柱表面已批嵌粉刷完成，未通知人防建设工程质量监督机构。 2、4/F轴单元间隔断双扇钢结构大门下槛未按设计要求浇捣，穿孔钢筋未敷设。	整改通知单
5	华新建工集团有限公司	宝山区大场镇W12-1301单元32-04、11-01地块项目（11-01地块住宅 地下（红线内））人防工程	施工总承包单位未对防护设备安装作业人员相关资格、进场手续进行审批。	整改通知单
6	上海市建设工程监理咨询有限公司	宝山区大场镇W12-1301单元32-04、11-01地块项目（11-01地块住宅 地下（红线内））人防工程	监理单位未对防护设备安装作业人员相关资格、进场手续进行审批。	整改通知单
7	秀图（上海）投资有限公司	南翔镇武威路、金昌路之间东地块新建商业办公楼项目地下室人防工程	自2016年11月1日至2025年3月25日，无任何管理和施工迹象，中止施工，发出中止施工确认通知书。	中止施工确认通知书
8	上海华新建设（集团）有限公司	华新镇工业园区38-24地块数智化转运枢纽项目人防工程	1. 钢筋与设计图纸不符（临空墙LKQ4、LKQ5竖向钢筋规格不符合设计要求）。 2. 战时主要出入口活置式人防门框下槛锚固筋未见。	整改通知单
9	上海久创建设管理有限公司	华新镇工业园区38-24地块数智化转运枢纽项目人防工程	发现质量事故隐患未及时要求施工单位改正，未及时向人防行政管理部门报告。	整改通知单

上海市民防建设工程 2025年 4 月份行政检查结果公告

序号	责任单位	工程名称	存在的问题	行政措施
10	上海华东房产设计院有限公司	静安区原古田中学公用人防工程加固改造工程人防工程	1、设计图纸中口部洗消排水系统施工要求与施工现场客观情况不符。 2、防护单元内设置沉降缝，不满足防护要求。	整改通知单
11	中建一局集团第一建筑有限公司	西虹桥商务区徐泾中30-04地块项目人防工程	1、11/BJ~BG轴HFM0716人防门门框垂直度检测不合格。（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）。 2、11~14/BC~BG轴HM1020人防门门框垂直度检测不合格。（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）。 详见检测报告2025-B-015	整改通知单
12	上海建浩工程顾问有限公司	西虹桥商务区徐泾中30-04地块项目人防工程	1、11/BJ~BG轴HFM0716人防门门框垂直度检测不合格。（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）。 2、11~14/BC~BG轴HM1020人防门门框垂直度检测不合格。（ $5\text{mm} < e \leq 10\text{mm}$ ）。 详见检测报告2025-B-015	整改通知单
13	中国二十冶集团有限公司	上海国际旅游度假区北片区01-06地块新建项目（除桩基）	1、施工总承包单位未对防护设备安装作业人员相关资格、进场手续进行审批。 2、防护设备安装作业人员进出施工现场时，施工总承包单位未对其进行信息登记。	整改通知单
14	上海建科工程咨询有限公司	上海国际旅游度假区北片区01-06地块新建项目（除桩基）	监理单位未对防护设备安装作业人员相关资格、进场手续进行审批。	整改通知单
15	中建一局集团第一建筑有限公司	闵行区七宝镇闵行新城MHC10105单元08-07地块动迁安置房项目人防工程	防护单元01内16/M^N轴密闭通道BHM1520门框垂直度检测不合格（6mm）。	整改通知单
16	上海中亚建设工程监理有限公司	闵行区七宝镇闵行新城MHC10105单元08-07地块动迁安置房项目人防工程	防护单元01内16/M^N轴密闭通道BHM1520门框垂直度检测不合格（6mm）。	整改通知单

上海市民防监督管理事务中心安质监科

二〇二五年五月七日